

技术公告 (Technical Bulletin) 页数: 1 / 1

机型: RD4200/4220/4300/4320	日期: 2007-8-一般故障整理	NO.RTB: 00001	
主题: 大B4机器/A3机器油墨量的调整		准备人: 何铁兵	
发自: 销售支援科 部门/ 部门/ 部门		检查人: 何铁兵	
分类:	故障诊断 (✓)	部件信息 ()	要求采取措施 ()
	机械 ()	电器 ()	维修手册修订 ()
	纸路 ()	发送/接收 ()	翻新信息 ()
	滚筒 (✓)	内部 ()	外部 (✓)

症状的描述:


滚筒的版纸尾端油墨较多有溢出的可能导致污染副本

原因:

- 1、使用机器环境在温度超过30度
- 2、使用的油墨水性较大
- 3、滚筒限墨量较大

预防性改善措施:

1、改变油墨检测传感器的高度松开检测油墨传感器两个螺钉传感器的高度与墨辊水平位置

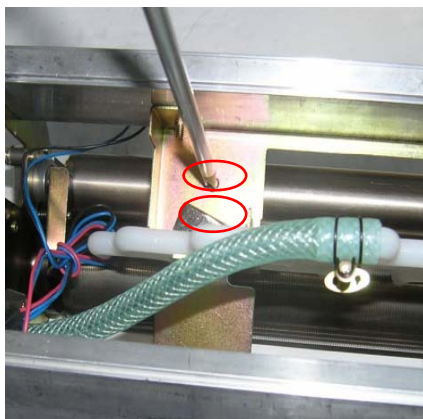

2、改变匀墨辊与墨辊的间隙滚筒两侧同时向下按，间隙减小

